# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-108006 6

(43)Date of publication of application: 25.04.1989

(51)Int.CI.

B28D 1/00 B23K 26/00

(21)Application number: 62-264763

(71)Applicant: NAGASAKI PREF GOV

(22)Date of filing:

21.10.1987


(72)Inventor: MORITA HIDEKI

# (54) SPLITTING OF BRITTLE MATERIAL

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate the splitting of a complicate shape and perform it with less energy, by giving a point heat source to a position at a specified distance from a split starting point or an extreme point of crack in the tangential direction of the splitting line at the said split starting point or an extreme point of crack and moving continuously the point heat source to the position at a required distance in the tangential direction of the next splitting line, in generating the crack in this tangential direction.

CONSTITUTION: A notch 2 is made on the edge face on the production of the splitting line of a brittle material 1 by using a hard tool or the like, a point heat source continuously heat partially near the notch 2, so that a stress generates in the tangential direction of a fictitious isotherm 5 and a crack 6 occurs in the direction from the extreme point of the notch 2 to the heat source 4. In other words, although the heat source 4 is at the point 'a', the crack 6 progresses from the notch 2 to the point 'P'. Next, although the heat source 4 is at the point 'b', the crack 6 progresses from the point 'P' to the point 'P1. In such a way, the crack 6 progresses continuously from 'P1' to 'P2', by moving the heat source 4 to the point 'c'.

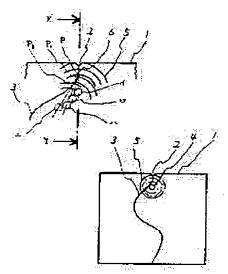

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2) 平3-13040

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成3年(1991)2月21日

B 26 F 3/06 B 23 K B 28 D 26/00

3 2 0 E 8709-3C 7920-4E 7604 — 3 C

発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

脆性材料の割断加工方法

②特 顧 昭62-264763 開 平1-108006~

顧 昭62(1987)10月21日 @出

❸平1(1989)4月25日

@発 明 者

 $\blacksquare$ 森

英 \* 長崎県長崎市文教町2番5号 長崎県工業試験場内

の出 頭 長 人

官

崎

県

長崎県長崎市江戸町2番13号

1967代 理 人

省四郎 弁理士 戸島

本 康 重

審査 60参考文献

特公 昭35-8299(JP, B1)

1

2

#### の特許請求の範囲

1 脆性材料の割断始点又は亀裂先端からその始 点・先端における割断加工線の接線方向の所定距 離離した位置に、加熱個所に熱衝撃による亀裂を 発生させる程強くない抑制された強さの局所熱源 5 を与え、同局所熱源によつて離れた割断始点・亀 裂先端に充分な引張熱応力を発生させてその接線 方向に亀裂を進行させ、その進行とともに局所熱 源を進行した亀裂先端における次の割断加工線の 接線方向の所定距離離した位置に移動させて亀裂 10 をその新しい局所熱源の位置方向に向かつて進行 させ、これを連続的に行うことによつて亀裂を絶 えず局所熱源の方向に向かつて追従するよう進展 させることで脆性材料を割断加工線に沿つて切断 することを特徴とする脆性材料の割断加工方法。

# 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は熱源による熱応力を利用して割断す る脆性材料の割断加工方法に関する。

(従来の技術)

従来、板状の脆性材料は割断方法としては次の ような方法でなされている。

⑦ ダイヤモンド等の硬質材料を用いて引播く等 して材料の表面に連続的な微細な亀裂または加 つて圧下または衝撃荷重を加えるなどの割断方 法。

② レーザ、ショットプラスト、放電加工、研削 砥石等によつてスクライピング加工を施して、 その加工線に沿つて割断する方法。又、レーザ ーピーム等の局所熱源を使用して脆性素材を割 断する他の方法としては、特公昭46-24989号 公報記載の発明の如く高い出力強度レベルのレ ーザービームをスポット的に照射し、照射した 区域に熱衝撃を与えて割れ目を発生させてレー ザービームの走行跡に沿つて割断していく方 法、特開昭54-106524号、特開昭50-114422号 公報記載の発明の如く脆性材料表面に満を入れ て、この溝に沿つて局所熱源を照射することで 脆性素材を溝に沿つて分割する方法、特公昭35 -8299号公報記載の如く、加熱された薄刀形の 尖端をもつ工具を被加工物に瞬間的に短時間接 触させてその熱衝撃で小さい熱割れを順次生ぜ しめることによつて被加工物を破り砕く加工法 とがある。

(発明が解決しようとする問題点)

上述した⑦項の方法では、長い複雑な曲線のあ る割断は困難であり、かつ割断面に応力集中の原 因となる不規則な微細亀裂が残存して時によつて は更に削正を必要とするなどの欠点がある。つぎ に、①項の方法では加工線に沿つて加工しろを必 工によつで溝をつくり、その亀裂や加工溝に沿 25 要とし、かつ硬い脆性材料ではスクライビング加 工能率が悪くなる。また、割断面は不規則になり 長い複雑な曲線に沿つて割断するには作業が困難

15

20

である。更に、特公昭46-24989号公報記載の割 断方法では高い熱衝撃によつて不規則な微細亀裂 が発生し易くその切断面が粗くなり易い。又高い エネルギーを与える必要があるという問題点があ る。又特開昭54-106524号及び特閉昭50-114422 5 号公報の講を入れて局所熱源を照射する方法は前 記⑦同様の問題点が残されている。又特公昭35-8299号公報の高温に加熱した薄刀形工具を短い時 間接触させて強い熱衝撃で割断する方法では、熱 衝撃による微細亀裂が発生し、又主亀裂の方向も 10 割断加工線3と直交するように加熱する必要があ 正確に制御し難い。又間欠的に接触させるもので ありその割断線がジグザグのある折線的なもので 滑らかな曲線の割断線とすることが難しいという 問題点がある。

以上のような問題点があるため機械化や自動化 15 のおくれの要因にもなつている。これらの問題点 を解消した割断加工方法を提供することを目的と したものである。

# (問題点を解決するための手段)

本発明はかかる問題点を解決するために、次の 20 ような割断加工法を提供するものである。

本発明の要旨は、脆性材料の割断始点又は亀裂 先端からその始点・先端における割断加工線の接 線方向の所定距離離した位置に、加熱個所に熱衝 撃による亀裂を発生させる程強くない抑制された 25 6が発生する。 強さの局所熱源を与え、同局所熱源によつて離れ た割断始点・亀裂先端に充分な引張熱応力を発生 させてその接線方向に亀裂を進行させ、その進行 とともに局所熱源を進行した亀裂先端における次 移動させて亀裂をその新しい局所熱源の位置方向 に向かつて進行させ、これを連続的に行うことに よつて亀裂を絶えず局所熱源の方向に向かつて追 従するよう進展させることで脆性材料を割断加工 割断加工方法にある。熱源としては一般的にはレ ーザ、電熱ヒータ、火炎、電子ピーム等を用いる が、導電性材料の場合は通電発熱源を使用するこ とによつて更に効率よく割断加工が可能となる。 (作用)

この発明の熱源4による局部加熱部分の大きさ は、割断加工線3が複雑でかつ精度を高く要求さ れる場合には熱源4は小さい方が良く、また割断 材料の厚さが厚くなるほど局部加熱部分も広くか

つ必要熱量も多く必要とする。

割断加工線3に沿つて順次亀裂6を進展させる には、その割断始点となる切欠き2を脆性材料1 に加工し、適度の距離にて熱源4により加熱する と熱応力のため切欠き2から亀裂6が発生し、亀 裂6の先端と適度の距離を保つて熱源4を適度の 速さで、移動すると亀裂6が順次進展する。その 時の亀裂6の進展方向は仮想等温線5の法線方向 に進展するので第2図に示す如く仮想等温線5が る。さらに終端部は材料の割断加工線3の厚さの 方向から加熱することによつて亀裂6が進展して 割断は完了する。

# (実施例)

この発明の実施例を図面にもとづいて説明す

## 第1実施例

第1図、第2図は熱源4としてレーザ・ピーム を使用した脆性材料の割断加工方法を示す。

脆性材料 1 の割断加工線 3 の延長線上の端面に 硬質工具等にて切欠き2を加工する。割断加工線 3の切欠き2の近くで熱源4により局部的に加熱 を続けると仮想等温線5の接線方向に応力が作用 するので切欠き2の先端から熱源4の方向に亀裂

すなわち、熱源4は"イ"点にあるが亀裂6は 切欠き2から"P"点まで進行する。次に、熱源 4は"ロ"点にあるが、亀裂6は"P"点から "P,"へ進展する。同様にして熱源4を"ハ"点 の割断加工線の接線方向の所定距離離した位置に 30 に移動することにより "P<sub>1</sub>" から "P<sub>2</sub>" へと順 次に亀裂6は連続して進展する。終端も同じ要領 であるが割断加工線3の延長線上にて材料の厚さ の方向から加熱することによつて亀裂6は連接す るから割断加工が達成される。ここで"P"、 線に沿つて切断することを特徴とする脆性材料の 35 "P<sub>1</sub>"、"P<sub>2</sub>" …は割断加工経路であり、その時の "イ"、"ロ"、"ハ" …は熱源移動の軌跡である。

> 第3図a, bは第2図のX-Y断面における脆 性材料1の表面aおよび裏面bにおける温度およ び熱応力の分布状況と亀裂6の発生する長さの違 40 いを説明するための図である。すなわち、熱源4 により局部加熱をすることによつて応力分布線で 示す如く、熱源中心部には圧縮応力ocと熱源周辺 部には引張応力στが作用する。図中PQは材料の 許容応力であり、PRは龟裂6の発生する長さを

5

示す。また、材料の裏面にも同様の応力の作用が あるが熱が拡散するために、表面に比べ温度も低 く発生する熱応力も小さくなる。一方、許容応力 PQ=PQは一定であるから亀裂6の発生する長 さQ'R'は小さくなる。斯くの如くして、亀裂6~5 断加工時間の短縮および割断精度の向上が可能と は熱原4が移動することによつて連続して進展す るものである。

## 第2実施例

第4図はこの発明の第2実施例を示す。

この場合は、脆性材料1の内部の一部分を割断 10(4)複数な形状の割断加工が容易に可能となる。 する例でA, B, C, D, E, F, Gは熱源4の 割断経路上の点を示したものである。脆性材料1 の割断加工線3上の適宜の位置に切欠き2′を加 工し、その近くの点Aにて熱源4によつて局部加 熱を行なうことで切欠き 2′から亀裂 6 が発生す 15 る。次に熱源4を割断加工線3に沿つてC点まで 移動することによつて亀裂 6 は順次進展しB点に 至る。

B点では割断加工線3が曲折しているため熱源 4をD点に移動して加熱する必要がある。B点か 20 らの亀裂6の進展が認められ次第順次熱源4を移 動しE点に至つて亀裂6は加工始点に連接し割断 加工は終了する。割断片7を取り出すためには図 示したように熱源4にてF及びG線上を加熱する ことによつて割断し割断片7を取り出す。なお、25 この場合にも端面は厚さの方向から加熱して割断 するものとする。

\*第3実施例

この第3実施例は第1実施例と同一要領である が、熱源4を複数個使用した一例である。このよ うに複数個の熱源4を使用することによつて、割 なる。

6

# (発明の効果)

この発明による割断加工方法によれば次のよう な効果がある。

- (中) 材料を溶融したり物理的に除去したりしない ので少いエネルギーで割断することができる。
- (4) 割断面の表面アラサが小さい。
- (二) 割断面に応力集中の要因となる微細亀裂がな
- (お) 熱源としてはレーザ、電熱、電極間通電等容 易に得られ、且つ、割断経路についてはNC制 御装置等を活用して省力化が可能である。
- ₩ その他、それぞれの材料による熱源の種類、 加熱温度、大きさ、移動速度や材料に対する加 熱温度等を調節し、発生する熱応力の大きさと 方向・速さ等を制御することによって亀裂の進 行方向や速さ等を把握しておくことにより容易 に繰返し割断加工が可能となり経済的に大いに 役立つものである。従つて能率向上、コストダ ウン、品質向上等にも効果がある。

その実施例を表1に示す。

表

材料	板厚	加熱部直径	加熱温度	加工始端となる切 欠きに亀裂を発生 させるために要す	亀裂進行 速度	加熱方法	直角に亀裂方 向を変えた時 のコーナー部
	(ma)	(2021)	(℃)	る時間(動)	(near∕min)		の半径(*****)
Al <sub>1</sub> O <sub>3</sub> 焼結体	2	3	800~850	2	60	レーザ	<b>¥</b> 匀3
SiC焼結体	2	3	800~850	4	40	レーザ	<b>約</b> 3
ソーダガラス	5	2	180~200	2	60	電熱ヒータ	約0.3
ソーダガラス	3	2	180~200	0.5	170	電熱ヒータ	約0.3
ソーダガラス	2	2	180~200	0.25	230	電熱ヒータ	約0.3
磁器タイル	30	約30	1200~ 900	5	80	炎	約10

## 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例の正面図。第2図 は第1実施例における亀裂進行方向の拡大説明 図。第3図aは第1実施例における表面の温度分 布及び熱応力分布の拡大説明図。第3図bは第1 実施例における裏面の温度分布及び熱応力分布の

拡大説明図。第4図は本発明の第2実施例を示す 正面図。第5図は本発明の第3実施例を示す正面


割断加工線、4……熱源、5……仮想等温線、6 ······亀裂、7······割断片。

8


図。

1……脆性材料、2, 2′……切欠き、3……


第1図

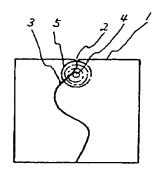


第2図

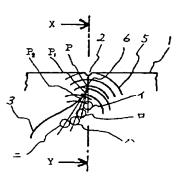


第3図 a

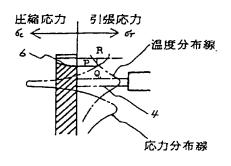


第4図

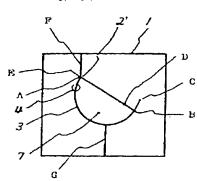

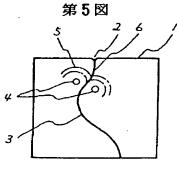

第3図 b

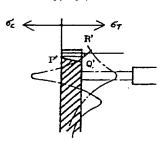

PQ, P'Q' 材料の許容応力